

RAPORT Z NAPRAWY NR 2114

Rodzaj zakładu:	kopalnia odkrywkowa
Urządzenie:	koparko-ładowarka
Problem:	wybitie mechaniczne otworów mocowania tulei ramienia koparki, które uniemożliwia montaż nowych tulei
Opis naprawy:	<p>uszkodzone otwory zostały mechanicznie oszlifowane. Natępnie nałożono na powierzchnie wewnętrzne otworów kompozyt Belzona 1111, natychmiast po tym osadzono w nich nowe tuleje. Aby zapewnić centryczne ustawienia tulei przed utwardzeniem się kompozytu, zastosowano trzpień osiujący, przeprowadzony jednocześnie przez wszystkie tuleje osadzone w otworach naprawianych</p>



Szlifowanie otworów



Centrowanie przygotowawcze tulei przed nałożeniem kompozytu Belzona111



Gotowa aplikacja